


VPTSensor – VDI01

Force Sensors Engineered to USA standards

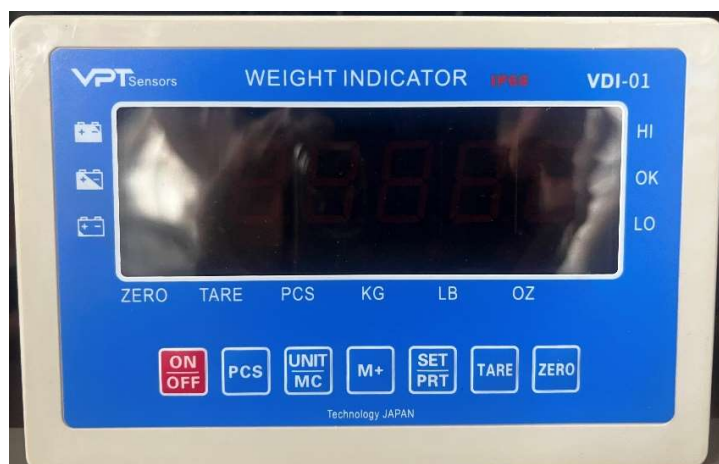

Tài liệu kỹ thuật

1. Kết nối giữa đầu cân với loadcell

Dây màu đỏ	Nguồn dương
Dây màu đen	Nguồn âm
Dây màu xanh lá cây	Tín hiệu dương
Dây màu trắng	Tín hiệu âm

2. Hiệu chỉnh cân

Bước	Mô tả	Hiển thị	Ghi chú
1	Nhấn và giữ 3 phím “SET/PTR + TARE + ZERO”	【P 300 】	Trọng tải tối đa của cân. Bấm “TARE” để thay đổi Bấm “ZERO” để sang bước tiếp theo
2	Bấm “ZERO”	【CAL 1】	Bỏ qua bước này
3	Bấm “ZERO”	【LS ----】	Lấy điểm không tải
4	Bấm “ZERO”	【LS ---2】 【H2 ---- 】	Đang nhận điểm không tải Lấy điểm có tải, lúc này cho quả chuẩn lên bàn cân
5	Bấm “ZERO”	【H2 ---2 】 【0000.0】	Đang nhận điểm có tải Nhập số ký của quả chuẩn, bấm “SET/PTR” để di chuyển số, bấm “TARE” để thay đổi giá trị.
6	Bấm “ZERO”	【 20.0】	Cân restart lại và hiện số ký quả chuẩn vừa hiệu chỉnh